



Montageanleitung

Mounting Instructions

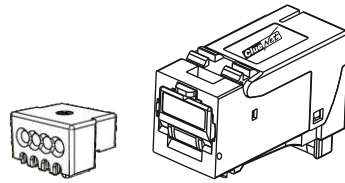


Deutsch
English

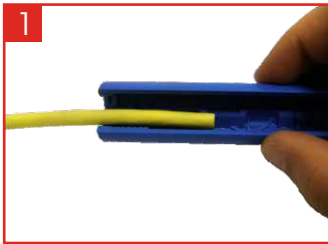


1 Den Kabelmantel ca. 40 mm absetzen.
Optional: Abmantelwerkzeug
Art.Nr.: 383598

*Strip cable to approx. 40mm.
Optional: Sheath removal tool
Part Nr.: 383598*

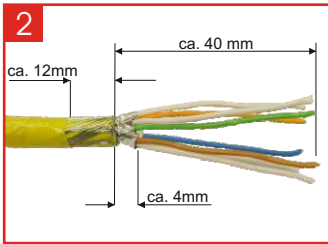


2 Schirmgeflecht über den Kabelmantel zurückziehen und mit Klebeband fixieren. Folienschirm auf 4mm kürzen.

Wrap the braid shield around the cable sheath and fix with tape. Trim the foil shielding to 4mm.

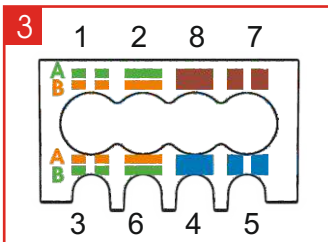


3 Wiremanager mit Farbcode nach TIA/EIA 568 Version A und B.

Wire manager with map color code according to TIA/EIA 568 Versions A and B.

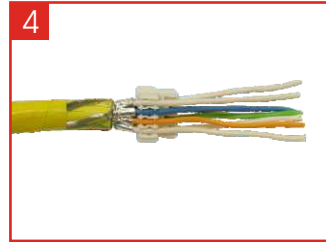

4 Adern in den Wiremanager entsprechend Farbcode einführen.


Insert the wires into the wire manager according to the wire map label.

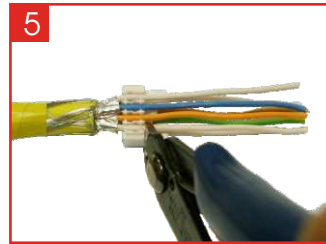

5 Adern mit einem watenfreien Seitenschneider bündig Kürzen.


Optional: Elektronik Seitenschneider
Art.Nr.: 423106

*Trim the wires flush with the wire manager.
Optional: electronic side cutter
Art.Nr.: 423106*

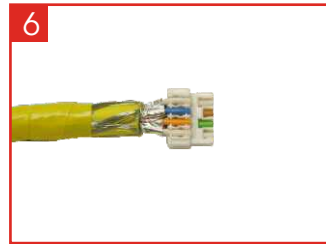


6 Konfektioniertes Kabel im Wiremanager.

Assembled wires in the wire manager.

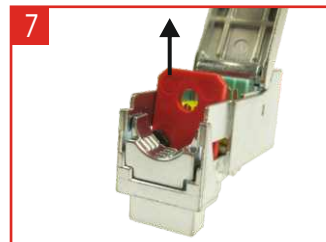


7 Transportsicherung entfernen. Transportsicherung besteht aus kompostierbaren Bio-Kunststoff.

Remove transportation lock. Transportation lock is made of biodegradable plastic.

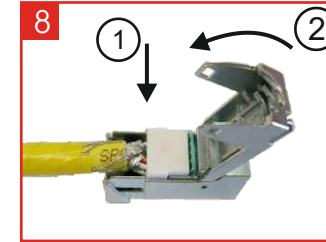


8 1- Wiremanager in das Modul einsetzen.
2- Klappe schließen.

*1- Insert wire manager into jack and press to fit.
2- Close cover and press until it locks.*

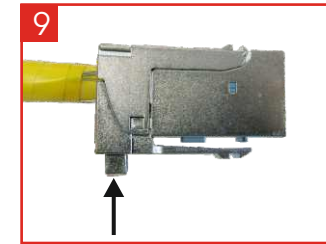


9 Zugentlastung betätigen.

Press the strain relief latch.

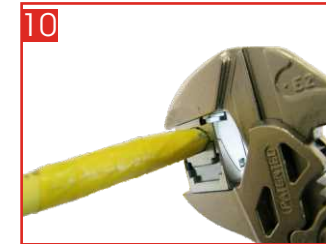

10 Optional: Parallelverpresszange verwenden
Art.Nr.: 445278

*Optional: Use a parallel tool
Art.Nr.: 445278*

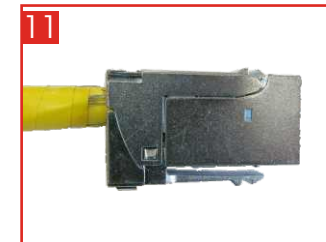

11 Fertig konfektioniertes Modul.
A fully assembled module.